

# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 59

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046388 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.2, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
2	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
3	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

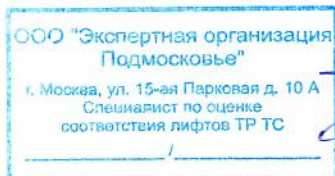

*[Handwritten signature]*  
( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046388 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п.2, 630 кг

*[Handwritten signature]*  
подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*[Handwritten signature]*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 60

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046387 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 3, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

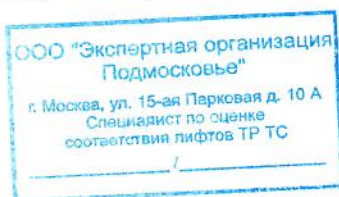

*[Handwritten signature]*  
(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046387 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 3, 630 кг

*[Handwritten signature]*  
подпись

/Бородина С. Г./

ФИО

представитель специализированной организации

*[Handwritten signature]*  
подпись

/Панов С. С./

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

## АКТ № 61

### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046386 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 4, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.
4	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
5	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

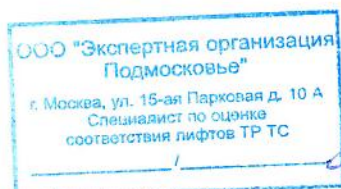

*[Handwritten signature]*  
(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046386 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 4, 630 кг

*[Handwritten signature]*  
подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*[Handwritten signature]*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 62

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046385 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

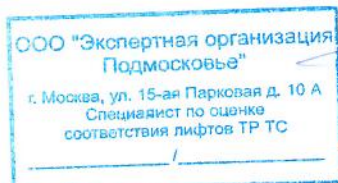

*(Handwritten signature of Babenko V.E.)*  
(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046385 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 630 кг

*(Handwritten signature of Borodina S.G.)*  
подпись

/Бородина С. Г./  
ФИО

представитель специализированной организации

*(Handwritten signature of Panov S.S.)*  
подпись

/Панов С. С./  
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JU01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 63

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098447 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатомедущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

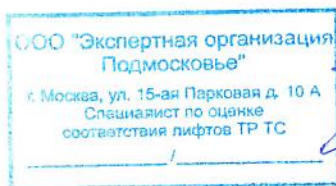

*[Signature]*  
( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098447 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 5, 400 кг

*[Signature]*  
подпись

/Бородин С. Г./  
ФИО

представитель специализированной организации

*[Signature]*  
подпись

/Панов С. С./  
ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 64

периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098444 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.8, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

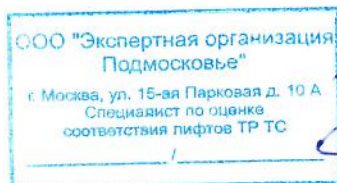

*(Handwritten signature of Babenko V.E.)*  
( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098444 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п.8, 400 кг

*(Handwritten signature of Borodina S.G.)*  
подпись

**/Бородин С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*(Handwritten signature of Panov S.S.)*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

## АКТ № 65

### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 098443 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 400 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
4	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.
5	Отсутствует коммутация освещения МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 25 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

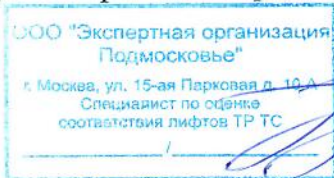

( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 098443 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 400 кг

подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JY01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 66

периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046381 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
4	Не освещена площадка перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.6.8	До 20 января 2020 г.
5	Отсутствует коммутация освещения МП лифта	Руководство по эксплуатации	До 25 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

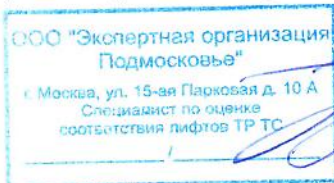

( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046381 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 9, 630 кг

подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21JY01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

## АКТ № 67

### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскowie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046384 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 8, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородин С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 03 февраля 2020 г.
3	Пол машинного помещения крошится и образует пыль	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.3.2.	До 19 февраля 2020 г.
4	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

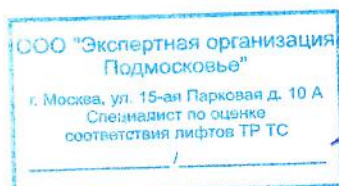

*(Handwritten signature)*  
(штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

(Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены.

представитель владельца лифта 046384 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п. 8, 630 кг

*(Handwritten signature)*  
подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

*(Handwritten signature)*  
подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.



# ООО "Экспертная организация Подмоскovie"

## Испытательный центр

Аттестат аккредитации выдан 07.09.2015 г. № RA.RU.21ЛУ01

Адрес: 105203 г.Москва, ул. Парковая 15-я, дом 10А, эт.2, пом. 1, ком. 27, телефон (495) 640-38-66, shafran@lift.ru, ИНН: 7719504560

### АКТ № 58

#### периодического технического освидетельствования лифта

20 января 2020 г.

Мною, специалистом ООО "Экспертная организация Подмоскovie" Бабенко В.Е. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер (рег., зав.) 046389 Зав.,

Адрес установки: г. Домодедово, ул. Советская, д.50, п.1, 630 кг

При проведении работ присутствовали: представитель заказчика ООО "ДомЭксКом" генеральный директор Бородина С. Г. и представитель специализированной организации, предъявившей лифт АО "Сервис ЛИФТ" начальника участка Панов С. С.

#### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные
7. Выявленные при периодическом техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783, а также ПП РФ №743 от 24.06.2017г.	Обозначение нормативного документа
Дефектов не обнаружено		

Таблица 2


№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не освещен шкаф управления лифтом	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.13	До 22 января 2020 г.
2	Люк для подачи материалов в МП не запирается	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.8	До 3 февраля 2020 г.
3	На устройстве для подвешивания грузоподъемных средств, не указана его грузоподъемность или допустимая нагрузка	ГОСТ Р-53780 п. 6.2.5.	До 19 февраля 2020 г.

\* Заполняется в формате - до «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Рекомендации

1. Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.
2. До окончания срока эксплуатации необходимо привести лифт в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011 'Безопасность лифтов'.
3. Провести оценку квалификации персонала владельца в ЦОК.
4. Провести оценку квалификации персонала специализированной организации в ЦОК.

Специалист

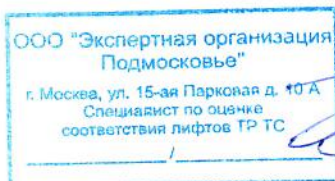

( штамп, подпись)

**Бабенко В.Е.**

( Ф.И.О.)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта 046389 Зав., г.  
Домодедово, ул. Советская, д.50, п.1, 630 кг

подпись

**/Бородина С. Г./**

ФИО

представитель специализированной организации

подпись

**/Панов С. С./**

ФИО

Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего освидетельствования лифта.